


Motor de combustión interna 904.9, 906.9, 924.9, 926.9 con Vehículo 368.0, 368.1, 382.1, 384.06, 384.07, 634.0, 685.282, 685.284, 685.289, 685.290, 979.2

- 1 Revestimiento lateral
- 2 Tuberías de inyección
- 3 Tornillo de presión

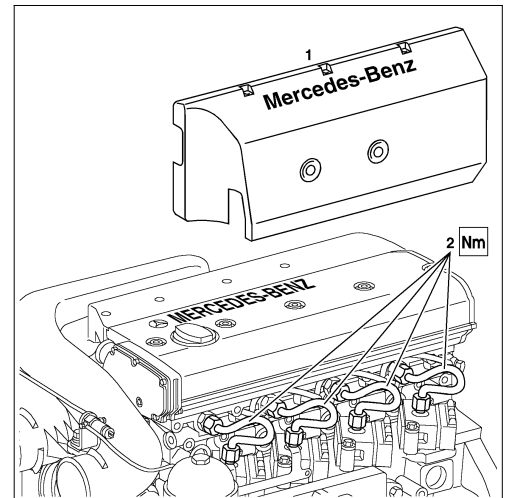


W07.10-0003-12

	Remover		
1	Desmontar el revestimiento lateral (1)		
2	Observar las medidas de seguridad al manipular el combustible Remover los tubos de inyección (2)	Riesgo de explosión y lesiones. ⚠ No soltar las tuberías de inyección (2) para efectuar la purga en el sistema de inyección. No doblar las tuberías de inyección. 	AS47.00-B-0001-01A *000589070300 *000589500300 *000589680300
	Montar		
3	Reapretar el tornillo de presión (3)	Siempre que se retire la tubería de inyección (2), se debe efectuar obligatoriamente el reapriete del tornillo de presión (3) . 	*BA07.15-B-1005-01A
4	Montar las nuevas tuberías de inyección (2)	Siempre que se retire algún tubo de inyección (2) hay que reemplazarlo obligatoriamente. No se admite el reapriete de las tuercas de los tubos de inyección ni la reutilización del mismo bajo ningún concepto. Si hay pérdida de combustible en las conexiones del(los) tubo(s) inyector(es) (2) en la(s) unidad(es) inyectora(s) o tubo(s) de conexión, hay que reemplazar el(los) respectivo(s) tubo(s). ⚠ No doblar las tuberías de inyección (2). Observar la correcta posición de montaje. 	*000589070300 *000589500300 *000589680300 *BA07.15-B-1004-01A
5	Peligro de lesiones personales y materiales al dar arranque al motor con la caja de cambios accionada. Peligro de daños personales al ejecutar trabajos con el motor caliente y en funcionamiento Accionar el motor	Asegúrese que la caja de cambios esté en posición neutra. Usar indumentaria adecuada y tener cuidado con las partes móviles y calientes del motor. ⚠ No accionar el motor de arranque ininterrumpidamente por más de 30 segundos. Si el motor no funciona en ese ínterin, esperar aproximadamente 1 minuto para volver a accionarlo.	AS00.00-B-0005-01A
6	Verificar la hermeticidad de los tubos de inyección nuevos (2).	Si presentan pérdidas, reemplazar los tubos de inyección nuevos (2) deteriorados.	
7	Parar el motor		

8	Montar el revestimiento lateral (1)		
---	-------------------------------------	--	--


Sistema de inyección Diesel con bombas de inyección solidarias al bloque motor (MR/PLD)

Número	Denominação			Motores 904.9; 906.9; 924.9 y 926.9 sin Code MS8
BA07.15-B-1004-01A	Tubo de inyección de la unidad inyectora en el tubo de presión del inyector	Solamente para el tubo A 906 070 14 33	1ª etapa Nm	10
			2ª etapa angular	80°
		Solamente para el tubo A 906 070 24 33	1ª etapa Nm	15
			2ª etapa angular	90°
BA07.15-B-1005-01A	Tubo de presión del inyector interno a la culata		Nm	40...45

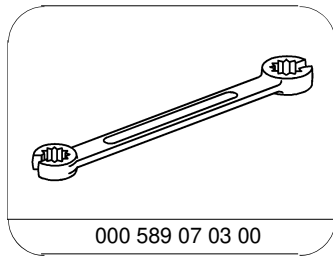


000 589 07 03 00

Llave especial 17-19

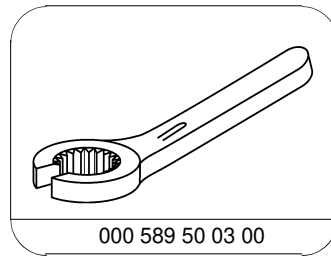

000 589 50 03 00

Llave de estrías especial

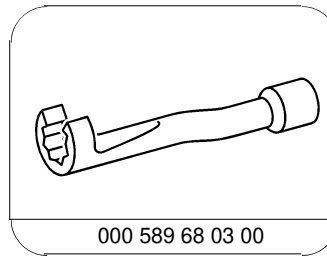

000 589 68 03 00

Llave especial 17