


modelo 979.276 con eje delantero 732.560/562
 modelo 979.277 con eje delantero 732.560/562
 modelo 979.279 con eje delantero 732.562

- 1 Tuerca (centro del eje)
 2 Amortiguador de la dirección
 3 Tuerca (lado de la rueda)

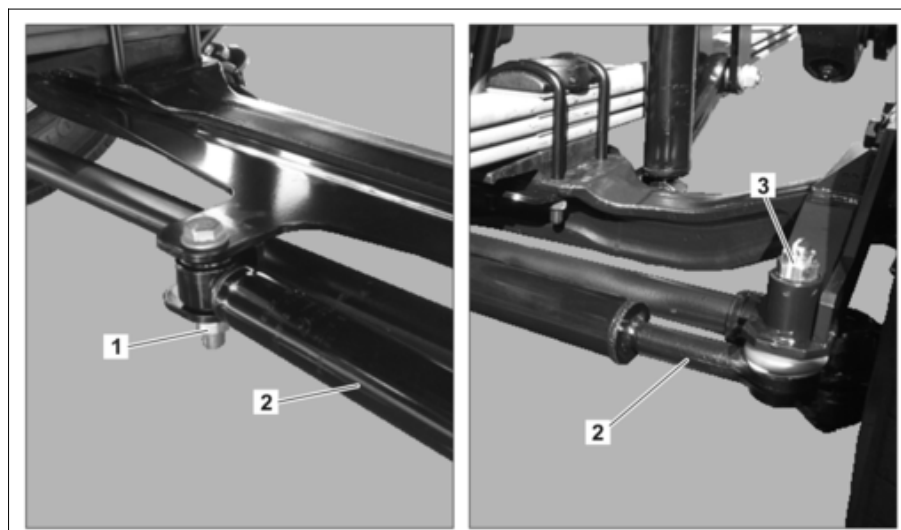

B46.40-0025-05

☒	Desmontar		
	<p>Peligro de muerte por descenso del vehículo al efectuar trabajos entre las ruedas y la carrocería. Peligro de lesiones por aprisionamiento o contusiones al efectuar trabajos en la suspensión neumática.</p>	<p>Los trabajos de comprobación y reparación entre la rueda y el pasarruedas, o en la caja pasarruedas, solo pueden realizarse si el vehículo está asegurado contra bajada con los dispositivos de apoyo adecuados.</p> <p>Los trabajos de ajuste solo pueden realizarse desde la parte de abajo del vehículo. Asegurar contra bajada el bastidor del vehículo o los ejes del vehículo solo con los dispositivos de apoyo adecuados.</p> <p>Si es necesario, asegurar adicionalmente las otras piezas móviles del vehículo que se encuentren en la zona de trabajo contra bajada con los dispositivos de apoyo adecuados o contra movimientos imprevisibles con los dispositivos de seguridad adecuados.</p> <p>Asegurar las zonas donde haya piezas del vehículo en movimiento contra manipulación y acceso no autorizados.</p>	AS32.22-Z-0001-01A
1	Remover la cupilla de la tuerca (3) y la tuerca (1)		
2	Remover la tuerca (1) y el tornillo de la tuerca (1)		
3	Remover el amortiguador de dirección (2).	<p>Si hay daños en el cuerpo o en el eje del amortiguador de dirección (2) como combadura y/o fugas:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Reemplazar el amortiguador.</p>	
☒	Montar		
4	Montar el amortiguador de dirección (2), el tornillo y la tuerca (1)	<p>i Aplicar presión de apriete sobre la tuerca (1).</p> <p>i No sobrepasar el apriete recomendado.</p> <p>Nm .Amortiguadores delanteros en los soportes del larguero</p>	*BA32.25-B-1004-01B
5	Colocar la tuerca (1) y la cupilla de la tuerca (3)	<p>Nm .Amortiguadores delanteros en los soportes del larguero</p> <p>Si la cupilla de la tuerca (3) está estropeada:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Reemplazar la cupilla de la tuerca (3).</p>	*BA32.25-B-1004-01B

Número	Denominación	Tipo 979.276/277/279
BA32.25-B-1004-01B	Amortiguadores delanteros en los soportes del larguero	M14 x 1,5 (lado de la Nm rueda) 106 ... 144
		M14 x 1,5 (centro del Nm eje) 120 ... 180